

Instrukcja obsługi
Przewodowy licznik rowerowy
Uwaga: Przed użyciem, zdejmuj folię ochronną z ekranu

Przegląd 8 funkcji


1. Bieżąca prędkość
2. Czas jazdy
3. Odległość trasy
4. Licznik kilometrów
5. Prędkość maksymalna
6. Średnia prędkość
7. Zegar
8. Skanowanie

Instalacja baterii


Włóż monetę w otwór znajdujący się w pokrywie baterii, przekręć odrotnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. Włóż baterię i przykręć pokrywę.

Montaż licznika

Koszyk przymocuj do kierownicy lub wspornika kierownicy za pomocą pasków montażowych znajdujących się w zestawie. Koszyk można obracać w celu montażu licznika na kierownicy lub wsporniku kierownicy poprzez rozkręcenie śruby w centralnej części koszyka i obrócenia górnej części koszyka względem podstawy o 90 stopni.

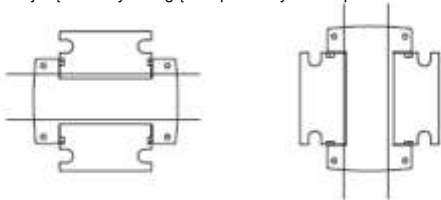

Licznik ułóż w koszyku, tak aby ząbki montażowe weszły w dedykowane otwory. Wsuń licznik na miejsce, jednocześnie delikatnie dociskając go do koszyka.

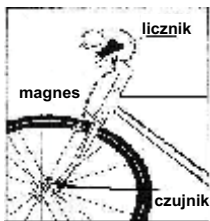

Montaż czujnika oraz magnesu
Montaż czujnika.

Przyłóż gumową podkładkę do rury widelca / amortyzatora i przymocuj czujnik za pomocą plastikowych pasków. Strona oznaczona jako « Sensor » powinna być skierowana w stronę magnesu.

Montaż magnesu.

Zdemontuj nakrętkę z dołu magnesu, zamocuj magnes ze śrubą do szprychy koła. Przykręć nakrętkę unieruchamiając magnes na szprysze. **UWAGA: Odległość między czujnikiem a magnesem nie powinna być większa niż 5 mm. Czujnik powinien być zamocowany pionowo, kąt nachylenia nie powinien przekroczyć 30 stopni.**

Obsługa licznika

*MODE – prawy przycisk służy do przełączania funkcji.
 *SET – lewy przycisk służy do zmiany wartości i wyboru funkcji.
 *RESET – przytrzymaj lewy przycisk przez trzy sekundy w celu zresetowania danych w poszczególnych funkcjach
 *Ustawione dane zostaną zapisane automatycznie po upływie 3 sekund



Instrukcja obsługi
User Manual

Nexelo C8

www.nexelo.eu

Ustawienie rozmiarów opony

Aby ustawić odpowiedni rozmiar opony należy przełączyć licznik w tryb ODO za pomocą przycisku MODE i przytrzymać lewy przycisk przez 3 sekundy.

Na ekranie pojawi się domyślna wartość, która będzie migłała na ekranie. Wprowadź wartość odpowiadającą rozmiarowi Twojego koła, odnosząc się do danych zawartych w tabelce poniżej.

Aby wpisać dane, wciśnij lewy przycisk aby zmienić wartość, a następnie prawy aby przejść do następnej pozycji. Następnie wybierz jednostkę miary (KM/Mile) za pomocą lewego przycisku.

Ustawione dane zostaną zapisane automatycznie po upływie 3 sekund.

Tabela rozmiarów opon:

Rozmiar opony	Obwód	Rozmiar opony	Obwód
47-305, 16 x 1.90	1272	32-622, 28 x 1,25, 700x32C	2170
47-406, 20 x 1.75	1580	35-622, 28 x 1,35, 700x35C	2185
37-540, 24 x 1 3/8	1948	37-622, 28 x 1,40, 700x35C	2200
47-507, 24 x 1,75	1900	37-622, 28 x 1,40, 700x37C	2200
37-584, 26 x 1 3/8, 650 STD	2086	40-622, 28 x 1,50, 700x38C	2220
37-590, 26 x 1 3/8, 650x35A	2100	42-622, 28 x 1,60, 700x40C	2230
40-559, 26 x 1,50	2030	47-622, 28 x 1,75	2250
42-559, 26 x 1,60	2025	50-622, 29 x 2,00	2280
47-559, 26 x 1,75	2050	54-622, 29 x 2,10	2295
50-559, 26 x 2,00	2075	57-622, 29 x 2,25	2288
54-559, 26 x 2,10	2100	60-622, 29 x 2,35	2330
57-559, 26 x 2,25	2120	23-571, 650 x 23C	1973
57-584, 27 x 1/2x2,25	2128	18-622, 700 x 20C	2102
28-630, 27 x 1 1/4	2174	20-622, 700 x 23C	2100
32-630, 27 x 1 1/4	2220	23-622, 700 x 23C	2125
40-635, 28 x 1 1/2	2265	25-622, 700 x 25C	2135
		28-622, 700 x 28C	2150

Zegar

Wybierz funkcję zegara i przytrzymaj lewy przycisk przez 3 sekundy, aby ustawić godzinę. Lewy przycisk służy do zmiany wartości minut/godzin, a prawy przycisk do przełączania pomiędzy edycją minut i godzin. Ustalona wartość zapisuje się automatycznie po upływie 3 sekund.

Licznik kilometrów (ODO)

Funkcja Licznika Kilometrów pokazuje całkowity przejechany dystans. Można go wyzerować poprzez wyjęcie baterii z licznika co wiąże się z utratą wszystkich pozostałych danych zapisanych w liczniku z rozmiarem opony i ustawieniami zegara włącznie.

Odległość trasy (DST)

Funkcja pokazuje odległość przejechanego odcinka lub trasy. Pracuje w zakresie od 0.000 do 9999KM. Automatycznie zostanie zresetowana po przejechaniu maksymalnej odległości. Aby wyzerować licznik, przytrzymaj lewy przycisk przez 3 sekundy.

Prędkość maksymalna (MAX)

Zapisuje maksymalną osiągniętą prędkość po restarcie licznika. Aby wyzerować licznik przytrzymaj lewy przycisk przez 3 sekundy.

Prędkość średnia (AVS)

Funkcja pokazuje średnią prędkość trasy. Aby wyzerować licznik przytrzymaj lewy przycisk przez 3 sekundy.

Czas jazdy (TM)

Funkcja pokazuje czas jazdy od ostatniego jej resetowania. Funkcja pokazuje czas w zakresie od 0:00:00 do 9:59:59 godzin, a następnie automatycznie się resetuje. Aby ręcznie zresetować czas, przytrzymaj lewy przycisk przez 3 sekundy.

SCAN

Funkcja SCAN naprzemiennie pokazuje wartości poszczególnych funkcji. Włączenie i wyłączenie funkcji odbywa się za pomocą prawego przycisku.

Aktualna prędkość

Funkcja pokazuje aktualną prędkość na głównym ekranie, z dokładnością do 0.1KM/h. Funkcja pracuje w zakresie od 0 do 99,9 KM/h(M/h)

Awarie i ich przyczyny

PROBLEM	PRZYCZYNA
Licznik pokazuje prędkość 0 mimo jazdy	Nieprawidłowo zamocowany magnes względem czujnika.
Wyświetlane dane nie są prawidłowe	Wprowadzone parametry w liczniku nie są prawidłowe. Ustaw prawidłowy parametr owobodu koła
Spowolniona praca	Licznik pracuje w temperaturze poniżej 0 stopni.
Ciemny wyświetlacz	Komputer zbyt długo przebywa w intensywnym nasłonecznieniu. Przechowuj licznik w zacienionym miejscu.
Pusty ekran	Bateria została źle zainstalowana, lub została rozładowana.

GB **Nexelo C8 computer**

User manual and installation instructions
Bicycle computer Wired type

Note: Please tear the screen protective film.

8 functions overview


1. Current speed
2. Ride time (TM)
3. Ride distance (DST)
4. Total distance (ODO)
5. Maximum speed (MAX)
6. Average speed (AVS)
7. Clock
8. SCAN

Battery installation


Put the coin into the hole in battery cover, turn in counter-clockwise. Place the battery and screw in the cover.

Computer installation

Place the computer base on the handlebar or on the stem with the plastic strips included in the set. To install the computer, the base can be turned on the handlebar or on the stem. To turn the base you have to screw out the bolt in the central part of the base and turn it by 90 degrees.

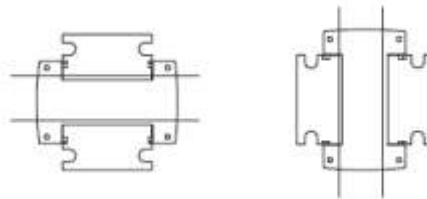

Place the computer in base on it's place. Slide in the computer and push it down in the same time.

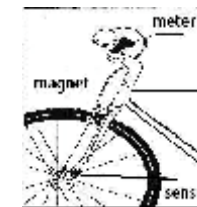

Sensor and magnet installation

Sensor installation:

Place the rubber pad on the fork and install the sensor on it by plastic straps. The sensor side marked with <<Sensor>> should be placed towards the magnet.

Magnet installation:

Take off the nut from magnet's bottom part, place the magnet with the bolt on the spoke and screw in the nut on the spoke.

WARNING: The distance between the sensor and the magnet should not be bigger than 5mm. The sensor should be placed vertically and the installation angle should not be bigger than 30 degrees.

Computer handling:

*MODE – The right button switches the functions.
 *SET – The left button is used to change the function's value and to choose the proper function.
 *RESET – Press the left button for 3 seconds to reset saved data in each function.
 *Your data will be saved after 3 seconds.

